Tecnología Mecánica

Unidad N°(4)

Principio de corte en los metales (Fundamentos del maquinado)

Martín A. Alarcón / Fernando Nadalich

21 de abril de 2023

Índice

- 1 **Introducción**
 - Maquinado
- 2 **Fundamentos del maquinado**
 - Esquema de corte ortogonal (Modelo real)
 - Esquema de corte ortogonal (Modelo Merchant)
 - Variables en el proceso de corte
- 3 **Tipos de virutas**
 - Continua
 - De borde acumulado (o recrecido)
 - Aserrada o segmentada
 - Discontinua
 - Rompevirutas
- 4 **Fuerza y potencia de corte**
 - Fuerza de corte
 - Potencia de corte
- 5 **Temperaturas en el corte**
 - Temperaturas en el corte
- 6 **A leer!!!!**

Ejemplos de operaciones de maquinado

(a) Cilindrado

(b) Tronzado

(c) Fresado plano

(d) Fresado frontal

Fundamentos del maquinado

Figura: Esquema de corte ortogonal (Modelo real)

Fundamentos del maquinado

Variables independientes

- (i) Herramienta → material, tipo, forma, recubrimiento, filo
- (ii) Pieza de trabajo → material, condiciones
- (iii) Máquina → características, sujeciones, soportes
- (iv) Estrategia → **avance, velocidad y profundidad de corte**

Fundamentos del maquinado

Variables independientes

- (i) Herramienta → material, tipo, forma, recubrimiento, filo
- (ii) Pieza de trabajo → material, condiciones
- (iii) Máquina → características, sujeciones, soportes
- (iv) Estrategia → **avance, velocidad y profundidad de corte**

Variables dependientes

- (i) Tipo de viruta producida
- (ii) Fuerza y energía disipada durante el corte
- (iii) Temperatura → pieza de trabajo, herramienta, viruta
- (iv) Desgaste y falla de la herramienta
- (v) Calidad e integridad de la superficie mecanizada

Tipos de virutas

(i) Continua

Tipos de virutas

(ii) De borde acumulado (o recredido)

Tipos de virutas

(ii) De borde acumulado (o recredido)

Características generales

- Los materiales trabajados en frío tiene menor tendencia a formar el BUE.
- Material endurecido y la deposición de capas sucesivas de material lo incrementan.
- Aumentar la velocidad de corte disminuye el tamaño del BUE, incluso puede no formarse.

Tipos de virutas

(ii) De borde acumulado (o recredido)

Se lo puede reducir

- Aumento de las velocidades de corte.
- Disminución de la profundidad de corte.
- Incremento del ángulo de ataque.
- Uso de una herramienta afilada.
- Uso de un fluido de corte.
- Uso de una herramienta de corte que tenga menos afinidad química con el material de la pieza de trabajo.

Tipos de virutas

(iii) Aserrada o segmentada (semi-continuas)

Tipos de virutas

(iv) Discontinua

Fuerza de corte (F_c)

Fuerza de corte (F_c)

- (i) De forma práctica $\rightarrow$ transductor de fuerzas
- (ii) Ecuación de Merchant $\rightarrow$ plano de cizallamiento
- (iii) Energía específica ($W \cdot s/mm^3$) $\rightarrow$ material
- (iv) Resistencia específica de corte ($\vec{K}g/mm^2$) $\rightarrow$ material

Fuerza de corte (F_c) $\rightarrow$ Resistencia específica de corte

$$F_c = q K_s$$

- (i) Sección de viruta cortada: $q = e_p a$
- (ii) Resistencia específica de corte: $K_s = 3 K_z$
- (iii) Resistencia a la rotura por tracción: $K_z = \sigma_t$

Fuerza de corte (F_c) $\rightarrow$ Resistencia específica de corte

$$F_c = q K_s$$

- (i) Sección de viruta cortada: $q = e_p a$
- (ii) Resistencia específica de corte: $K_s = 3 K_z$
- (iii) Resistencia a la rotura por tracción: $K_z = \sigma_t$

Observación

Para ser precisos, la resistencia específica de corte depende de numerosos factores, como ser: (i) material y geometría de la pieza y la herramienta, (ii) sección de viruta, (iii) velocidad de corte, (iv) fluidos de corte y (v) desgaste de la herramienta.

Potencia de corte N

$$N = F_c V_c$$

- (i) Velocidad de corte: $V_c \rightarrow$ para varias operaciones de maquinado (torneado, fresado, taladrado) es una velocidad tangencial.

$$V_c = v_t = r \omega$$

- (ii) En las operaciones de maquinado, la unidad de medida para la V_c es el m/min y los radios (diámetros) en mm, por lo tanto:

$$V_c = \frac{\pi d n}{1000}$$

Elevación de la temperatura

Es un factor **muy importante** por sus principales efectos no deseados:

- (i) La temperatura excesiva reduce la resistencia, la dureza, la rigidez y la resistencia al desgaste de la herramienta; las herramientas también se pueden reblandecer y sufrir deformación plástica, alterando de esta manera su forma.
- (ii) El aumento de calor provoca cambios dimensionales desequilibrados en la parte que se está maquinando, lo que dificulta el control de su precisión dimensional y de sus tolerancias.
- (iii) La elevación excesiva de temperatura puede ocasionar daños térmicos y cambios metalúrgicos en la superficie maquinada, afectando de manera adversa sus propiedades.

Distribución de la temperatura

■ Capítulo 21. (*Manufactura, ingeniería y tecnología*)